


Montážní návod WPC profilů 90x13mm

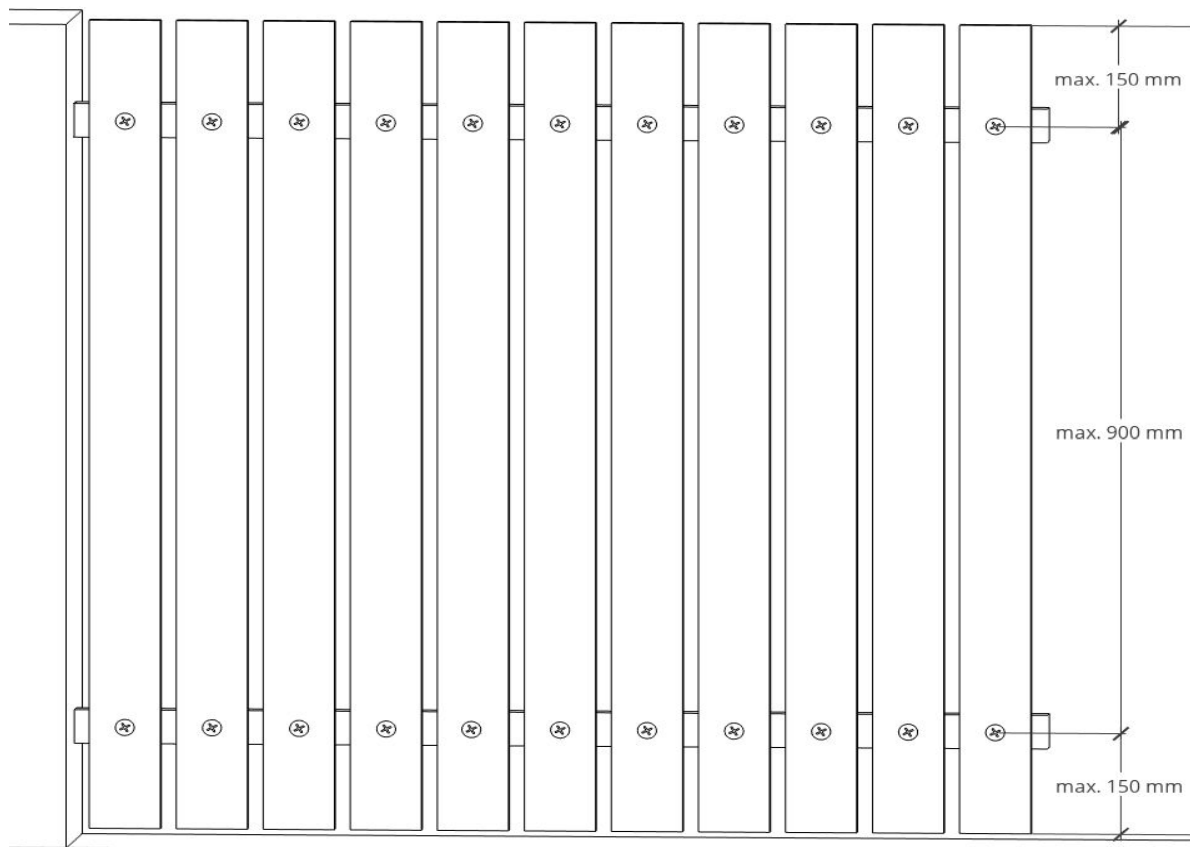

- 1 – do WPC profilu 90x13mm vyvrtáme otvory podle nákresu o průměru **7mm** v požadovaných roztečích osazených nosných profilech (rýglech) – viz nákres maximálních rozměrů.
!!!! maximální rozteč děr je **900mm** a vzdálenost od konců maximálně **150mm** !!!!

Upozornění :

při větších roztečích než jsou zde uvedeny, je potřeba přidat třetí/ čtvrtý nosný profil (rýgl)

- 2 – vytvoříme zahloubení pro samořezný TEX 6,3x32mm o průměru **12mm** , tak aby hlavička textu byla úplně zapuštěna.
- 3 - plotovky přišroubujeme a po úplném utážení TEX o půl otáčky povolíme, aby se vytvořil prostor pro dilataci.
- 4 - po dokončení instalace všech plotovek, horní hranu zabrousíme po celé délce podle hliníkové latě do roviny.

WPC profily se neošetřují žádným nátěrem nebo ochranným lakem.